

SOLUCIÓN

1.-

```
R1=10;  
X1=10;  
R2=20;  
X2=5;  
R3=5;  
X3=-5;
```

```
Z1=R1+i*X1  
Z2=R2+i*X2  
Z3=R3+i*X3
```

```
Zt=Z1+Z2*Z3/(Z2+Z3)
```

```
V=200;
```

```
V1=V/Z1/(1/Z1+1/Z2+1/Z3)
```

```
It=(V-V1)/(R1+i*X1)
```

```
I1=V1/(R2+i*X2)
```

```
I2=V1/(R3+i*X3)
```

```
Sc=V*It'
```

```
S=abs(Sc)
```

```
FP=cos(angle(It))
```

2.-

```
f=50; %Hz
```

```
P=5000 ; %W
```

```
FP1=0.7;
```

```
V= 220; %V
```

```
FP2=0.95;
```

```
theta1=acos(FP1)*180/pi  
theta2=acos(FP2)*180/pi
```

```
theta1=acos(FP1);  
theta2=acos(FP2);
```

```
Q1=P*tan(theta1);  
Q2=P*tan(theta2);  
Qc=Q1-Q2;
```

```
Ic=Qc/V;  
Xc=V/Ic;  
C=1/(2*pi*f*Xc)
```

```
I1=P/(V*FP1)  
I2=P/(V*FP2)
```

```
S1=sqrt(P^2+Q1^2)  
S2=sqrt(P^2+Q2^2)
```



3.-
clear
%Trafo monofásico
 $S=125000$; %VA
 $V1=3000$; %V
 $V2=380$; %V
 $f=50$; %Hz

%Ensayo vacío lado primario
 $Vo=3000$; %V
 $Io=0.8$; %A
 $Po=1000$; %W (pérdidas en el hierro)

%Ensayo corto lado baja
 $V_c=10$; %V
 $I_c=300$; %A
 $Pc=750$; %W (pérdidas del bobinado)

%Pasamos el ensayo corto lado baja al lado de alta

$m=V1/V2$;
 $Vc=10*m$; %V
 $Ic=300/m$; %A
 $Pc=750$; %W (pérdidas del bobinado)

%Vacío
 $FPo=Po/Vo/Io$;
 $\text{sen_}FPo=\sqrt{1-FPo^2}$;

$Rfe=Vo/(Io*FPo)$;
 $Xu=Vo/(Io*\text{sen_}FPo)$;

%Corto
 $FPc=Pc/(Vc*Ic)$;
 $\text{sen_}FPc=\sqrt{1-FPc^2}$;

$Rcc=Vc*FPc/Ic$;
 $Xcc=Vc*\text{sen_}FPc/Ic$;

$I1_n=S/V1$;
 $I2p_n=I1_n$;
 $Pcu=Rcc*(I2p_n)^2$;

$FP=0.8$;
 $I1=I1_n*(FP+i*(\sqrt{1-FP^2}))$;
 $Io=V1*(1/Rfe+1/(i*Xu))$;

$I2n=I1-Io$;

$S1=V1*I1'$;
 $\text{abs}(S1)$;

$e_Rcc=Rcc*I1_n/V1$;
 $e_Xcc=Xcc*I1_n/V1$;



```
c=1;  
ec=c*e_Rcc*FP+c*e_Xcc*sqrt(1-FP^2);  
V2p=V1-ec*V1;  
V2=V2p/m;  
P2=V2p*abs(I2n)*FP;  
P1=real(V1*I1');  
rendimiento=P2/(P2+Po+Pcu);  
P2/P1;
```

```
Rfe  
Xu  
Rcc  
Xcc  
Pcu  
ec  
V2  
rendimiento
```

4.-

```
n=1420; %rpm  
P=300; %W  
f=50; %Hz  
V1=400;  
I1=1.1  
FP=0.8
```

```
Polos=round(120*f/n)  
n1=120*f/Polos  
s=(n1-n)/n1  
Tu=P/(2*pi/60*n)  
P1=sqrt(3)*V1*I1*FP
```

